

Tilstandsrapport

📍 Hageveien 10, 1664 ROLVSØY

📖 FREDRIKSTAD kommune

gnr. 727, bnr. 244

Areal (BRA): Enebolig 150 m², Garasje 30 m²



Befaringsdato: 04.09.2023

Rapportdato: 15.09.2023

Oppdragsnr.: 20043-1637

Referansenummer: W11029

Autorisert foretak: Nedre Glomma Takst AS

Vår ref: Svein Nesøen



Gyldig rapport
15.09.2023

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Nedre Glomma Takst AS

Rapportansvarlig

Svein Nesøen

Uavhengig Takstingeniør

nesoeen@online.no

900 64 180

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsgbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og straktiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader



Tiltak under kr 10 000



Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000



Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000



Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000



Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Eiendommen består av enebolig på to plan og en frittliggende garasje. Eier har en liten leilighet/hybel i u.et. som de leier ut. Huset har en normalt bra standard. Terrasse i gavl sør på ca. 95 m² med en innebygd del på ca. 12 m² og en overbygd del på ca. 9 m² samt en Jacuzzi. Huset virker bra vedlikeholdt. Sarnafil på taket er sannsynligvis fra slutten av 1990 tallet, denne har sannsynligvis begrenset levetid. Yttervegger inne i 1.et. bortsett fra et soverom mot øst er foret inn samt isolert 5 cm mineralull i følge eier. Loft er etterisolert. Ytterdører og vinduer er stort sett fra ca. 2013 til 2015, et vindu og dør u.et. er eldre. Kjøkken hoveddel fra ca. 2015. To bad fra ca. 2017, 2019 og et fra ca. 2009. Overflater i 1.et. er fra ca. 2013 og fremover. Mye nytt elektrisk 2015-2020.

Enebolig - Byggeår: 1961

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Pulttak med lite fall. Bord undertak. Isolert med mineralull. Bra utluftet. Møre Royal kledning rundt gesimser.

Sarnafil til taktekke, sannsynligvis fra slutten av 1990 tallet.

Renner og nedløp i stål. Helbeslag på pipe. Tre luftehatter, en er ikke i bruk.

Vegger er satt opp av siporeksblokker. Isolert inne med 5 cm mineralull i følge eier bortsett fra et soverom mot veien. Pusset utvendig. Etterisolert vegg ute der det er Mære Royal trekledning i følge eier.

Malt inngangsdør med trelags isolerglass og el.lås fra 2013. Heve/skyvedør i stue 1.et. fra 2015 med tolags isolerglass. Panelt inngangsdør u.et. Vinduer med tolags isolerglass hovedsakelig fra ca. 2013 til 2015. Et eldre i u.et. Jeg oppdaget ingen punkterte glass men dette kan ikke garanteres, noen ganger er dette bare synlig i spesielt lys eller temperaturer.

Terrasse i gavl sør på ca. 95 m² med en innebygd del på ca. 12 m², overbygd del på ca. 9 m² og Jacuzzi. Rekkverk med liggende lekter/kledning.

Terrasse på ca. 10 m² ved inngang u.et. Rekkverk med liggende lekter.

INNVENDIG

[Gå til side](#)

Malt panel og malte vegger. For det meste laminat på gulver, noe fliser og noe teppe.

Planket og malte taker.

Noe bom på gulvfliser u.et.

Etasjeskille i betong, i tre på tilbygg. Jeg oppdaget ingen vesentlige skjevheter eller knirk under befaringen.

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Teglsteinspipe. Feieluke i kjøkken u.et, denne står for nærme brennbart. Peisovn i stue 1.et.

Stålpipes er ikke i bruk, innedel er fjernet. Feier må eventuelt sjekke dette bedre.

Oppdaget ingen unormalt fukt i rom u.et. under befaringen.

Krypkjeller hoveddel. Kommer noe fukt inn langs fjellet i del mot sør. Satt inn vannpumpe her som pumper ut vann i fjellkulp etter behov. Krypkjeller under tilbygg nord, denne så grei ut under befaringen.

Betongtrapp mellom etasjer under glassluke i hallen, denne mangler rekkverk. Gradering 3 er på grunn av dette.

Lyddempende innerdører i 1.et. fra ca. 2015.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad 1.et. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv fra ca. 2009, malt tak. Dusj, wc og innredning med vask fra 2015. Sluk i dusj med synlig smøremembran, men gulv er senket noe. Lekkasje fra rør til sluk blir ordnet utenfra før salg. Bra fall på gulv. Varmekabler. El.vifte i vegg med fuktstyring fra 2015, tilluft i dør. Ikke mulig å bore her.

Bad ved soverom 1. et er fra ca. 2017. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv, malt tak. Dusjkabinett, veggklosset, innredning med to vasker og opplegg til vaskemaskin. Sluk under kabinettet med smøremembran. Bra fall på gulv. Varmekabler. El.vifte i vegg med fuktstyring, tilflukt i dør. Ingen grunn for boring, ikke vært dusjet på vegger.

Bad u.et. fra ca. 2019. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv, malt tak. Dusjkabinett, wc, innredning med vask og opplegg til vaskemaskin. Sluk under kabinettet med smøremembran. Greit fall på gulv. Varmekabler. El.vifte med fuktstyring i vegg, tilluft i dør. Ikke mulig å bore her.

KJØKKEN

[Gå til side](#)

Beskrivelse av eiendommen

Kjøkken hoveddel. Nytt ca. 2015. Malte vegger og tak, laminat på gulv. Svart og hvit Epoq innredning fra 2015. Kompositt benkeplater. Integrert induksjon platetopp, to stekeovner med pyrolyse, oppvaskmaskin og kjøl/frysenskap. Ventilator med avtrekk over tak. Åpent mot stue.

Kjøkken kjeller. Malt panel og MDF panel på vegger, fliser på gulv, malt tak med dragere. Satt inn en hvit brukt innredning, denne har noen småskader. Laminat benkeplate, noe småskader i denne. Ventilator går ut i yttervegg. Oppvaskmaskin er ikke i orden.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Vannrør inne i kobber og plast (rør i rør). Fordelingsskap med avrenning på bad fra 2017. Fordelerstokk i krypkjeller. Vannmåler og stoppekran ved inntak, vannmåler er ikke i bruk. Avløpsrør inne i plast. Stakemuligheter fra sluk. Varmtvannstank på ca. 120 liter u.et. fra ca. 2017. En på 200 liter i krypkjeller sannsynligvis fra 1990 tallet.

Varmepumpe fra ca. 2015.
Endel smartstyringer.

Et el.skap står i hall 1.et. 63 amp hovedsikring, 22 kurser. Automatsikringer med jordfeilbrytere. Overspenningsvern. Kurser er merket. Et el.skap kjøkken u.et. 11 kurser, automatsikringer. Kurser er merket. Alt nytt fra 2015-20 i 1.et. og utvendig (bortsett fra garasje) i følge eier. Alt gjort av fagfolk i følge eier, foreligger ingen dokumentasjon. El.anlegg må eventuelt sjekkes bedre av fagmann.

Det blir satt inn nytt 6 kg brannslukningsapparat. Røykvarsler er i orden.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Hele huset står sannsynligvis på fjell/steinfylling til fjell. Huset virker stabilt. Det skal være drenert på nytt i bakkant for ca. 15 år siden i følge eier. Betongmur. Lettklinkermur på tilbygg.

Kommunal vann og kloakk. Ukjent alder på rør fra huset og ut, men det er plastrør i følge eier.

Parafintank i kjeller, denne er ikke sanert. Den må saneres eller sertifiseres.

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1. Etasje	110	105	5
U. Etasje	40	30	10
Sum	150	135	15
Garasje			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
1. Etasje	30	0	30
Sum	30	0	30

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)


Enebolig

- Det foreligger ikke tegninger

Jeg har ikke sett tegninger. Huset er godkjent slik det står nå i følge eier.


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader

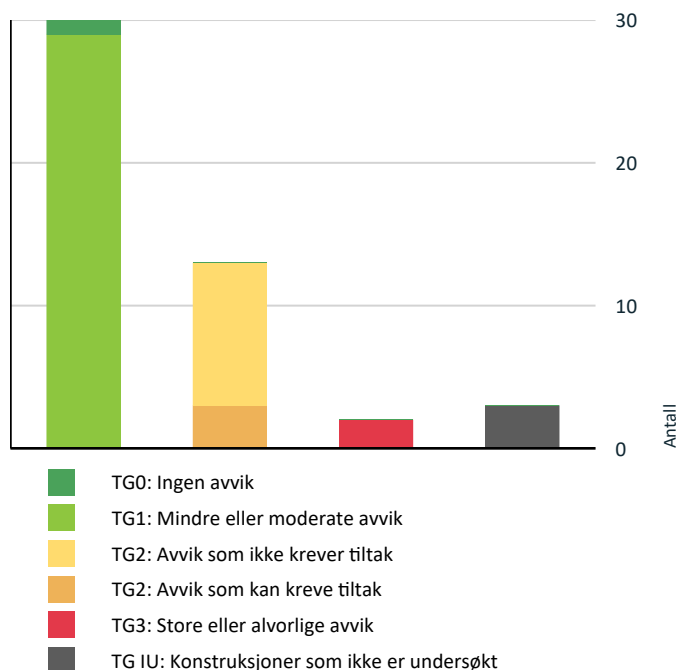

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad

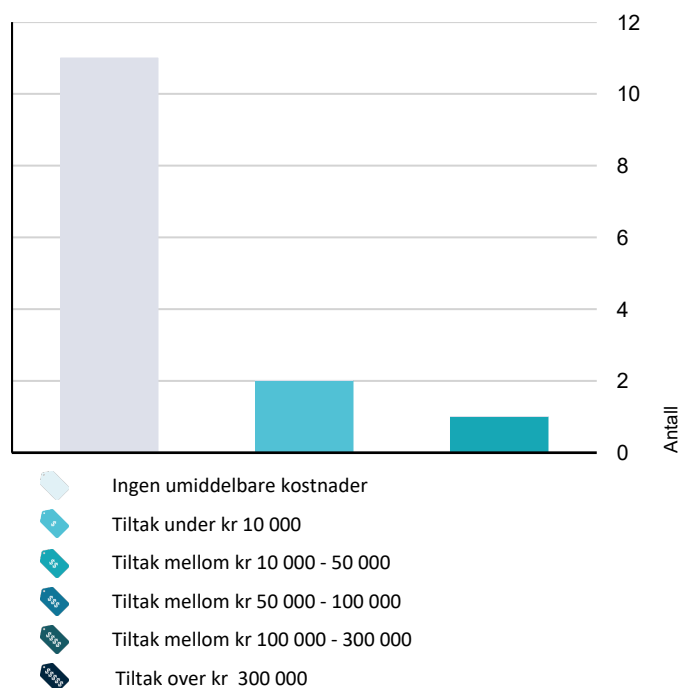

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- ! Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

[Gå til side](#)

- ! Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

[Gå til side](#)

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- ! Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad v/soverom

[Gå til side](#)

- ! Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

[Gå til side](#)

- ! Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

[Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

[Gå til side](#)

Kostnadsestimat: Under 10 000

- ! Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Noen småskader i innredning og benkeplate.
Oppvaskmaskin er ikke i orden.

[Gå til side](#)

Kostnadsestimat: Under 10 000

- ! Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

[Gå til side](#)

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

- ! Utvendig > Takteking

[Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekingen.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.



Innvendig > Overflater

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Noe bom på gulvfliser u.et.



Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.



Innvendig > Kryp kjeller

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Kommer noe fukt inn langs fjellet i del mot sør. Satt inn vannpumpe her som pumper ut vann i fjellkulp etter behov.



Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad v/soverom

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Foreligger ingen dokumentasjon.



Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Foreligger ingen dokumentasjon.



Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på dusjløsningen.



Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Ingen dokumentasjon på membran.



Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

[Gå til side](#)

Det er påvist andre avvik:
Varmtvannstank på 200 liter er sannsynligvis over 20 år.



Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger

[Gå til side](#)

Tilstandsrapport

ENEBOLOG



Byggeår
1961

Kommentar
Tatt ut ved sist salg

Standard

Eiendommen består av enebolig på to plan og en frittliggende garasje. Eier har en liten leilighet/hybel i u.et. som de leier ut. Huset har en normalt bra standard. Terrasse i gavl sør på ca. 95 m² med en innebygd del på ca. 12 m² og en overbygd del på ca. 9 m² samt en Jacuzzi.

Vedlikehold

Huset virker bra vedlikeholdt. Sarnafil på taket er sannsynligvis fra slutten av 1990 tallet, denne har sannsynligvis begrenset levetid. Yttervegger inne i 1.et. bortsett fra et soverom mot øst er foret inn samt isolert 5 cm mineralull i følge eier. Loft er etterisolert. Ytterdører og vinduer er stort sett fra ca. 2013 til 2015, et vindu og dør u.et. er eldre. Kjøkken hoveddel fra ca. 2015. To bad fra ca. 2017, 2019 og et fra ca. 2009. Overflater i 1.et. er fra ca. 2013 og fremover. Mye nytt elektrisk 2015-2020.

UTVENDIG

Taktekking

! TG 2

Sarnafil til taktekke, sannsynligvis fra slutten av 1990 tallet.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekingen.

Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Nedløp og beslag

! TG 1

Renner og nedløp i stål. Helbeslag på pipe. Tre luftehatter, en er ikke i bruk.

Veggkonstruksjon

! TG 1

Vegger er satt opp av siporeksblokker. Isolert inne med 5 cm mineralull i følge eier bortsett fra et soverom mot veien. Pusset utvendig. Etterisolert vegg ute der det er Mære Royal trekledning i følge eier.

Takkonstruksjon/Loft

! TG 1

Pulttak med lite fall. Bord undertak. Isolert med mineralull. Bra utluftet. Møre Royal kledning rundt gesimsen.

Vinduer

! TG 1

Vinduer med tolags isolerglass hovedsakelig fra ca 2013 til 2015. Et eldre i u.et. Jeg oppdaget ingen punkterte glass men dette kan ikke garanteres, noen ganger er dette bare synlig i spesielt lys eller temperaturer.

Dører

! TG 1

Malt inngangsdør med trelags isolerglass og el.lås fra 2013. Heve/skyvedør i stue 1.et. fra 2015 med tolags isolerglass. Panelt inngangsdør u.et. Jeg oppdaget ingen punkterte glass men dette kan ikke garanteres, noen ganger er dette bare synlig i spesielt lys eller temperaturer.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

! TG 1

Terrasse i gavl sør på ca. 95 m² med en innebygd del på ca. 12 m², overbygd del på ca. 9 m² og Jacuzzi. Rekkverk med liggende lekter/kledning.

Terrasse på ca. 10 m² ved inngang u.et. Rekkverk med liggende lekter.

INNENDIG

Overflater

! TG 2

Malt panel og malte vegger. For det meste laminat på gulver, noe fliser og noe teppe. Planket og malte taker. Noe bom på gulvfliser u.et.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Noe bom på gulvfliser u.et.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Etasjeskille/gulv mot grunn

! TG 1

Tilstandsrapport

Etasjeskille i betong, i tre på tilbygg. Jeg oppdaget ingen vesentlige skjevheter eller knirk under befaringen.

Radon

! TG 2

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted

! TG 2

Teglsteinspipe. Feieluke i kjøkken u.et, denne står for nærmest brennbart. Peisovn i stue 1.et. Stålpipes er ikke i bruk, innedel er fjernet. Feier må eventuelt sjekke dette bedre.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Konsekvens/tiltak

- Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Rom Under Terreng

! TG 1

Oppdaget ingen unormalt fukt i rom under befaringen.

Krypkjeller

! TG 2

Krypkjeller hoveddel. Kommer noe fukt inn langs fjellet i del mot sør. Satt inn vannpumpe her som pumper ut vann i fjellkulp etter behov. Krypkjeller under tilbygg nord, denne så grei ut under befaringen.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Kommer noe fukt inn langs fjellet i del mot sør. Satt inn vannpumpe her som pumper ut vann i fjellkulp etter behov.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Holde øye med så pumpen pumper ut etter behov.

Innvendige trapper

! TG 3

Betongtrapp mellom etasjer under glassluke i hallen, denne mangler rekkverk. Gradering 3 er på grunn av dette.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert rekkverk.

Konsekvens/tiltak

- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Innvendige dører

! TG 1

Lyddempende innerdører i 1.et. fra ca. 2015.

VÅTROM

1. ETASJE > BAD V/SOVEROM

Generell

Bad ved soverom er fra ca. 2017. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv, malt tak. Dusjkabinett, veggklosset, innredning med to vasker og opplegg til vaskemaskin. Sluk under kabinettet med smøremembran. Bra fall på gulv. Varmekabler. El.vifte i vegg med fuktstyring, tilflukt i dør. Ingen grunn for boring, ikke vært dusjet på vegger.

Overflater vegger og himling

! TG 1

Fliser på vegger, malt tak.

Overflater Gulv

! TG 1

Fliser på gulv. Bra fall på gulv. Varmekabler.

Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk under kabinettet med smøremembran. Foreligger ingen dokumentasjon.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Foreligger ingen dokumentasjon.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Badet fungerer med dette avviket.

Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Dusjkabinett, veggklosset, innredning med to vasker og opplegg til vaskemaskin.

Tilstandsrapport

Ventilasjon

! TG 1

El.vifte i vegg med fuktstyring, tilflukt i dør.

Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG IU

Ingen grunn for boring her, har ikke vært dusjet på vegger/gulv.

1. ETASJE > BAD

Generell

Bad 1.et. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv fra ca. 2009, malt tak. Dusj, wc og innredning med vask fra 2015. Sluk i dusj med synlig smøremembran, men gulv er senket noe. Lekkasje fra rør til sluk blir ordnet utenfra før salg. Bra fall på gulv. Varmekabler. El.vifte i vegg med fuktstyring fra 2015, tilluft i dør. Ikke mulig å bore her.

Overflater vegger og himling

! TG 1

Fliser på vegger fra ca. 2009, malt tak.

Overflater Gulv

! TG 1

Fliser på gulv fra ca. 2009. Bra fall på gulv. Varmekabler.

Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk i dusj med synlig smøremembran. Foreligger ingen dokumentasjon.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Foreligger ingen dokumentasjon.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Badet fungerer med dette avviket.

Sanitærutstyr og innredning

! TG 2

Dusj, wc og innredning med vask fra 2015. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på dusjløsningen.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på dusjløsningen.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Ventilasjon

! TG 1

El.vifte i vegg med fuktstyring fra 2015, tilluft i dør.

Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG IU

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

U. ETASJE > BAD

Generell

Bad u.et. fra ca 2019. Foreligger ingen dokumentasjon. Fliser på vegger og gulv, malt tak. Dusjkabinett, wc, innredning med vask og opplegg til vaskemaskin. Sluk under kabinettet med smøremembran. Greit fall på gulv. Varmekabler. El.vifte med fuktstyring i vegg, tilluft i dør. Ikke mulig å bore her.

Overflater vegger og himling

! TG 1

Fliser på vegger, malt tak.

Overflater Gulv

! TG 1

Fliser på gulv. Greit fall på gulv. Varmekabler.

Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Sluk under kabinettet med smøremembran. Ingen dokumentasjon.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Ingen dokumentasjon på membran.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Badet fungerer med dette avviket.

Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Dusjkabinett, wc, innredning med vask og opplegg til vaskemaskin.

Ventilasjon

! TG 1

Tilstandsrapport

El.vifte med fuktstyring i vegg, tilluft i dør.

Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG IU

Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner.

KJØKKEN

1. ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning

! TG 1

Nytt ca. 2015. Malte vegger og tak, laminat på gulv. Svart og hvit Epoq innredning fra 2015. Kompositt benkeplater. Integreert induksjon platetopp, to stekeovner med pyrolyse, oppvaskmaskin og kjøp/fryseskap. Ventilator med avtrekk over tak. Åpent mot stue.

Avtrekk

! TG 1

Ventilator med avtrekk over tak.

U. ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning

! TG 2

Malt panel og MDF panel på vegger, fliser på gulv, malt tak med dragere. Satt inn en hvit brukt innredning, denne har noen småskader. Laminat benkeplate, noe småskader i denne. Ventilator går ut i yttervegg. Oppvaskmaskin er ikke i orden.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Noen småskader i innredning og benkeplate. Oppvaskmaskin er ikke i orden.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Ordne/bytte oppvaskmaskin.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Avtrekk

! TG 1

Ventilator går ut i yttervegg.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger

! TG 1

Vannrør inne i kobber og plast (rør i rør). Fordelingsskap med avrenning på bad fra 2017. Fordelerstokk i krypkjeller. Vannmåler og stoppekran ved inntak, vannmåler er ikke i bruk.

Avløpsrør

! TG 1

Avløpsrør inne i plast. Stakemuligheter fra sluk.

Ventilasjon

! TG 1

Naturlig ventilasjon. Må eventuelt sett inn flere ventiler etter behov.

Varmtvannstank

! TG 2

Varmtvannstank på ca 120 liter u.et. fra ca 2017. En på 200 liter i krypkjeller sannsynligvis fra 1990 tallet.

Vurdering av avvik:

- Det er påvist andre avvik:

Varmtvannstank på 200 liter er sannsynligvis over 20 år.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Andre installasjoner

! TG 1

Varmepumpe fra ca. 2015.

Endel smartstyringer.

Elektrisk anlegg

! TG 1

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Et el.skap står i hall 1.et. 63 amp hovedsikring, 22 kurser.

Automatsikringer med jordfeilbrytere. Overspenningsvern. Kurser er merket.

Et el.skap kjøkken u.et. 11 kurser, automatsikringer. Kurser er merket.

Alt nytt fra 2015-20 i 1.et. og utvendig (bortsett fra garasje) i følge eier.

Alt gjort av fagfolk i følge eier, foreligger ingen dokumentasjon.

El.anlegg må eventuelt sjekkes bedre av fagmann.

Tilstandsrapport

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
3. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
4. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei
5. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

6. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
7. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

8. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
9. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
10. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ukjent

Branntekniske forhold

TG 0

Det blir satt inn nytt 6 kg brannslukningsapparat. Røykvarsler er i orden.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?

Nei

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Hele huset står sannsynligvis på fjell/steinfylling til fjell. Huset virker stabilt.

Drenering

TG 2

Det skal være drenert på nytt i bakkant for ca. 15 år siden i følge eier.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Grunnmur og fundamenter

TG 1

Betongmur. Lettlinkermur på tilbygg.

Utvendige vann- og avløpsledninger

TG 2

Kommunal vann og kloakk. Ukjent alder på rør fra huset og ut, men det er plastrør i følge eier.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Oljetank

TG 3

Parafintank i kjeller, denne er ikke sanert. Den må saneres eller sertifiseres.

Vurdering av avvik:

- Det foreligger krav om sanering av oljetank.

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Oljetanken må saneres eller sertifiseres.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Bygninger på eiendommen

Garasje



Anvendelse

Byggeår

1986

Kommentar

Tatt ut ved sist salg

Standard

Det er ikke foretatt tilstandsrapport på dette bygget, det er bare enkelt forklart i rapporten. Innkjøringen til den ene delen er blokkert. Betongdekke, kommer noe fukt inn i nedkant vegg mot terreng/fjell vest. Stående trekledning fra ca. 2013, Møre Royal rundt gesims. Pulttak med papp, pappen er fra 2018 i følge eier. Renner og nedløp i stål. 2 vippeporter i tre.

Vedlikehold

Arealer, byggetegninger og brannceller



Hva er bruksareal?

$BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)$

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Mer om arealer

Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m²), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Arealer

Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1. Etasje	110	105	5	Gang , Hall , Kjøkken , Bad v/soverom, Bad, Stue , Soverom , Soverom 2, Soverom 3	Walk-in closet
U. Etasje	40	30	10	Kjøkken , Bad , Stue/soverom	Bod (brukes som soverom), Gang/vinkjeller til hoveddel
Sum	150	135	15		

Kommentar

Hva som er beregnet som Primærrom og Sekundærrom fremkommer av oppsettet over. Arealer er målt uten hensyn til byggeforskriftene eller plan og bygningsloven.

Det er bruken av rommet på taksttidspunktet som avgjør om det defineres som primærrom (p-rom) eller sekundærrom (s-rom). Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift eller mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar: Jeg har ikke sett tegninger. Huset er godkjent slik det står nå i følge eier.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☒ Ja

☐ Nei

Kommentar: Takhøyde i leilighet u.et. er ca. 198 cm. Bod i leiligheten brukes til soverom, den oppfyller ikke kravene til dette.

Garasje

Etasje	Bruksareal BRA m ²				
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	Sekundærareal (S-ROM)
1. Etasje	30	0	30		Garasje
Sum	30	0	30		

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
04.9.2023	Svein Nesøen	Takstingeniør
	Anders Olav Skøien	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3004 FREDRIKSTAD	727	244		0	963.3 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet
Adresse Hageveien 10							
Hjemmelshaver Skøien Anders Olav							

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert boligområde. Barnevennlig strøk med liten trafikk. Kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole, idrettsanlegg og butikk. Bra med bussforbindelse til Fredrikstad og Sarpsborg sentrum i nærheten. Fine turområder. Utsikt.

Adkomstvei

Offentlig.

Tilknytning vann

Offentlig.

Tilknytning avløp

Offentlig.

Regulering

Dette er ikke sjekket.

Om tomten

Gruset og asfaltert gårdsplass. Gruset pukket opp til inngang i bakkant. Granitt kantsteiner. Plen, bed og hekk. Treplattung oppe i terrenget i bakkant. Tregjerde. Mange utelys. Utsikt.

Tinglyste/andre forhold

Dette er ikke sjekket.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
1 850 000	2013

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Norges Eiendommer	04.09.2023		Gjennomgått	7	Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktnnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

PERSONVERN

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklæring/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/W11029>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon